


Návod na montáž zváraných pletív


bez použitia napínacieho drôtu

PLOTOVÉ CENTRUM

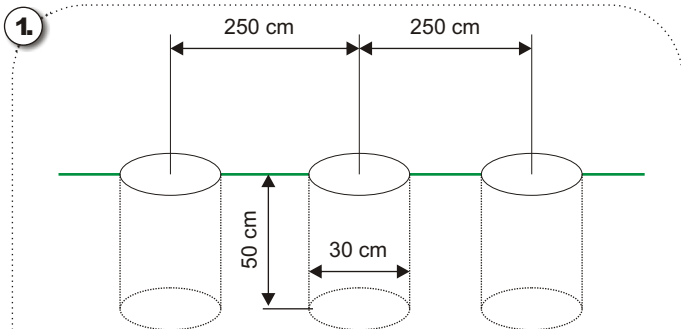


Príprava


do vopred vyhlbených dier priemeru cca 30 cm a hĺbky 50 cm osadíme stĺpiky a zasypeme suchým betónom. Stĺpiky sú od seba vzdialené 2,5m. Každý začiatkový, koncový a rohový stĺpik musí mať jednu resp. dve vzpery

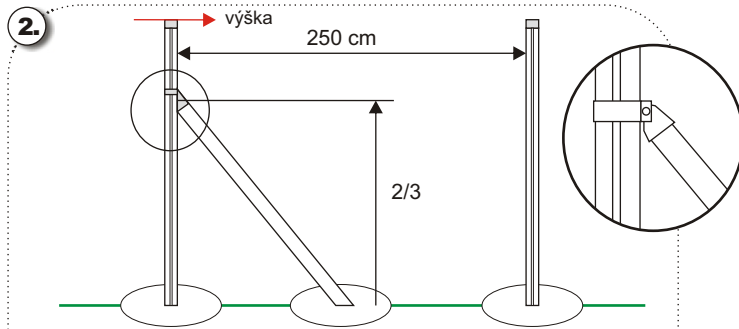


Bočné vzpery sa upevňujú pomocou objímky so skrutkou alebo v niektorých prípadoch iných typov vzpier pomocou násadky a hákovej skrutky. Upevnenie vzpery je v 2/3 výšky stĺpika nad terénom.

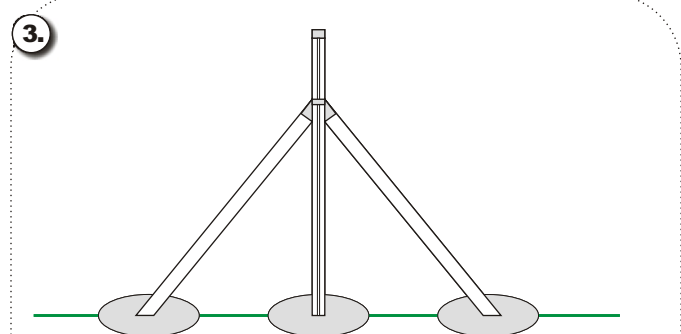


Obojstranná vzpera musí byť aj na každých 30 m plotu a pri každej zmene smeru plotu.

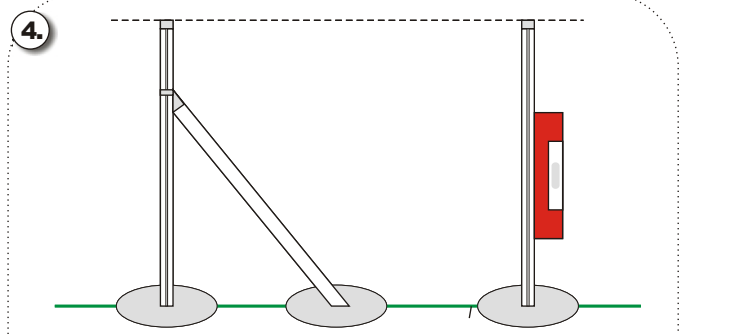


Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej polohy, t.j. výšky a smeru necháme betón vytvrdnúť podľa počasia 3-5 dní. Zvárané pletivá sú samonosné - nevyžadujú napínacie drôty.

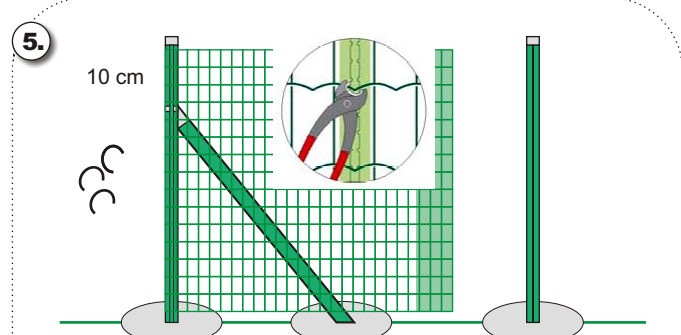


Po vytvrdnutí betónu začiatok rolky prisunieme k začiatočnému stĺpiku resp. k jeho profilovému tvaru, založíme začiatočný vertikálny drôt za tento profil a pomocou spon a klieští vytvoríme pevný spoj. Na začiatočnom stĺpiku takýto spoj vytvoríme po každých 10 cm výšky pletiva.

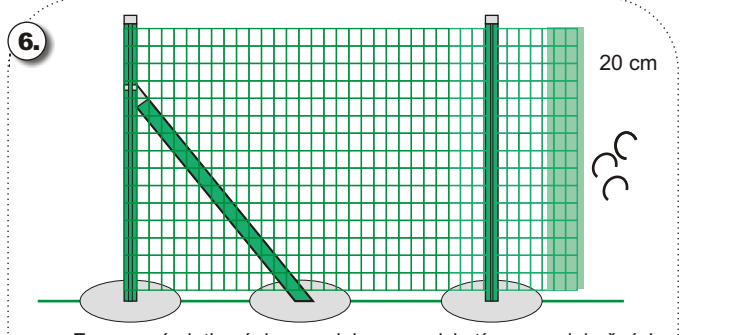

Zvarované pletivo úplne rozvineme a prichytíme na priebežných stĺpkoch pomocou spojov (spiniék). Tieto spoje na priebežných stĺpkoch môžu byť od seba vzdialené 20 cm. Nadpájanie pletiva môže byť na stĺpiku (pomocou spon) alebo aj medzi stĺpkami preložením a zašifovaním pomocou viazacieho drôtu resp. spon ROCAFIX

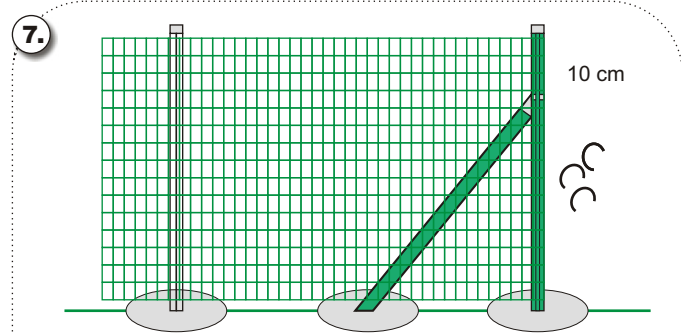

Konce pletiva upevníme tak, že pletivo za koncovým stĺpikom odstriháme a pomocou klieští a spon pripevníme taktiež každých 10 cm o stĺpik

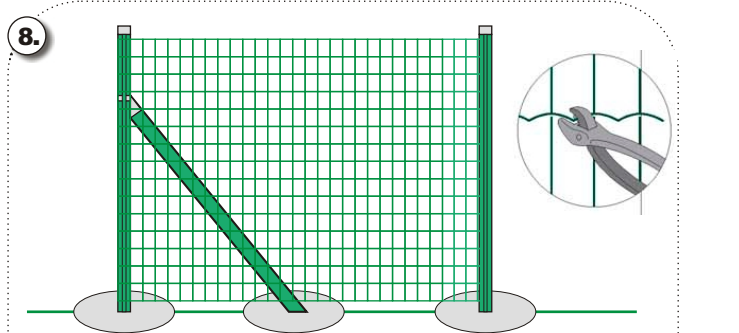

Pletivo pomocou napínacích klieští napneme na požadovanú pevnosť tak, že zmenšíme vzdialenosť vertikálnych drôtov v jednom rade